

**РЪКОВОДСТВО ЗА
МОНТАЖ НА ПРОФИЛИ ЗА
ИНДИРЕКТНО
ОСВЕТЛЕНИЕ**

Инструменти и материали



Ролетка



Молив



Маркиращ конец



Ъгломер



Герунг циркуляр



Чук



Клеци




Пистолет за лепило



Строителен телбод-такер



Шпакла

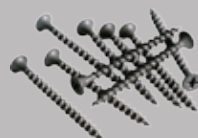

Самонарезни видии



Фина шкурка



Разредител/ацетон



Фин водоразтворим уплътнител



Памучна кърпа



Защитни ръкавици

Лепило



Универсално лепило



Лепило за свързващи фуги

Въпросната информация важи само и единствено за лепилата от марката Европласт. Ако работите с лепила от други производители, следвайте инструкциите на опаковката.

Условия за работа с продуктите: условията по време на работа с продуктите, както и през последващите 24 часа, изискват постоянна температура от най-малко +8°C. Относителната влажност на въздуха в помещенията трябва да бъде около 40%. Продуктите трябва да бъдат съхранени вътре в помещението най-малко 24 часа.

Изисквания към основата: подготвената основа трябва да бъде суха, обезпрашена и чиста, без наслоявания на мазнини. Всички нестабилни участъци от минералните повърхности трябва да бъдат допълнително заздрави с подходящ грунд.

Профили за индиректно осветление



1

Здраво натиснете детайла към стената и тавана. Отбележете контура и границите му от долния край.



2

Отбележете контура и по долната част на детайла.



3

С помощта на креда или тебешир, отбележете контурите по цялото протежение на помещението



4

С помощта на ъгломера измерете ъглите на стаята.

За декорация на стени и тавани

5



С помощта на циркуляра, отрежете елемента спрямо подходящия ъгъл. При помещения, в които ъглите са 90°, изрязването може да стане и с помощта на трион.

6



Нанесете универсално лепило равномерно по цялото протежение на профила. Дебелината на нанесения слой трябва да бъде в рамките на 3-5 мм.

7



Използвайки предварително очертаните контури, поставете профила на правилното място. Натиснете профила по цялата му дължина, за да може лепилото да бъде разпределено равномерно.

8



С помощта на винтоверт, фиксирайте профила, посредством самонарезните видии (на стъпки от 600 мм).

Профили за индиректно осветление



9

Веднага след фиксирането на профила, посредством самонарезните видии, премахнете излишното лепило с помощта на шпакла.



10

При работа с Универсално лепило, почистете остатъчните следи с навлажнена памучна кърпа с разредител.



11

За идеално подравняване, направете разрез на следващия елемент спрямо модела и формата на предходния.



12

Монтаж на съседен корниз: обезпрашете и почистете повърхността с помощта на влажна кърпа.

За декорация на стени и тавани

13



Оформяне на свързващите фуги: нанесете Лепило за свързващи фуги от страната на повърхността на вече монтирания корниз.

14



Нанесете Универсално или Монтажно лепило по повърхността на съседния корниз.

15



Притиснете корниза към стената и тавана, докато лепилото не се покаже от двете страни на профила. Чрез плавно наместване на елемента по протежението на стената, притиснете към съседния корниз, докато лепилото не се появи по протежението на свързващата фуга.

16



Подсигурете допълнително мястото на свързване на двата профила с помощта на строителен телбот-такер.

Профили за индиректно осветление

17



Премахнете излишното лепило с шпатула веднага след наместване на профила.

18



Почистете зоната на контакт със стената и тавана с помощта на влажна кърпа. Навлажнете кърпата с вода, в случай на работа с Монтажно лепило и с разреждател, при работа с Универсално или Лепило за свързващи фуги.

19



Преминете към монтаж на следващия елемент.

20



Изчакайте 3 часа и премахнете скобите от между двата профила

За декорация на стени и тавани



21

Оформете свързващата зона с фина шкурка, докато не постигнете идеално гладка повърхност



22

С помощта на финия уплътнител, внимателно обработете зоните, в които са монтирани самонарезни видии. Изчакайте 60 минути и, при нужда, повторете стъпка №21 до момента, в който постигнете идеално гладка повърхност.



23

В случай на наличие на места, които лепилото не е успяло да обхване добре, подсигурете допълнителното уплътняване с помощта на Европласт универсално лепило.



24

Почистете зоната на контакт със стената и тавана с помощта на влажна кърпа. Навлажнете кърпата с вода, в случай на работа с Монтажно лепило и с разреждател, при работа с Универсално или Лепило за свързващи фуги.

Профили за индиректно осветление

25



Боядисайте корнiza следвайки инструкциите на производителя, започвайки от ъглите на помещението и елементите.



www.styrodesign.eu

Gaudi
Интериорни
профили